

None

PROFESSIONAL



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА
NCM1400-PRO

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ленточная пила с регулировкой скорости предназначена для распиловки заготовок из стали (кроме закалённой стали), алюминия, пластика и древесины.

ВНИМАНИЕ! Для каждого материала используйте специально предназначенные полотна.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

Инструмент предназначен для использования при температуре от -10° до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом!

После непрерывной работы в течение 15–20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю.

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания переменного тока.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Встроенная светодиодная подсветка
- Поворотная пильная рама
- Регулятор скорости оборотов
- Металлическое основание
- Сетевой кабель 2 м
- Дополнительный ленточный нож В ПОДАРОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	NCM1400-PRO
Напряжение сети, В/Гц	220/50
Тип электродвигателя	коллекторный
Мощность, Вт	1400
Скорость движения ленты, м/мин	132
Размер пильной ленты, мм	1140x12.7x0.65
Мах диаметр заготовки 90°, мм	127
Мах размер прямоугольной заготовки 90°/45°, мм	127x127/127x40
Ширина полотна, мм	12,7
Угол наклона стола	0, 45°
Материал обработки	дерево/металл
Подсветка	+
Длина кабеля, м	2

ВНЕШНИЙ ВИД

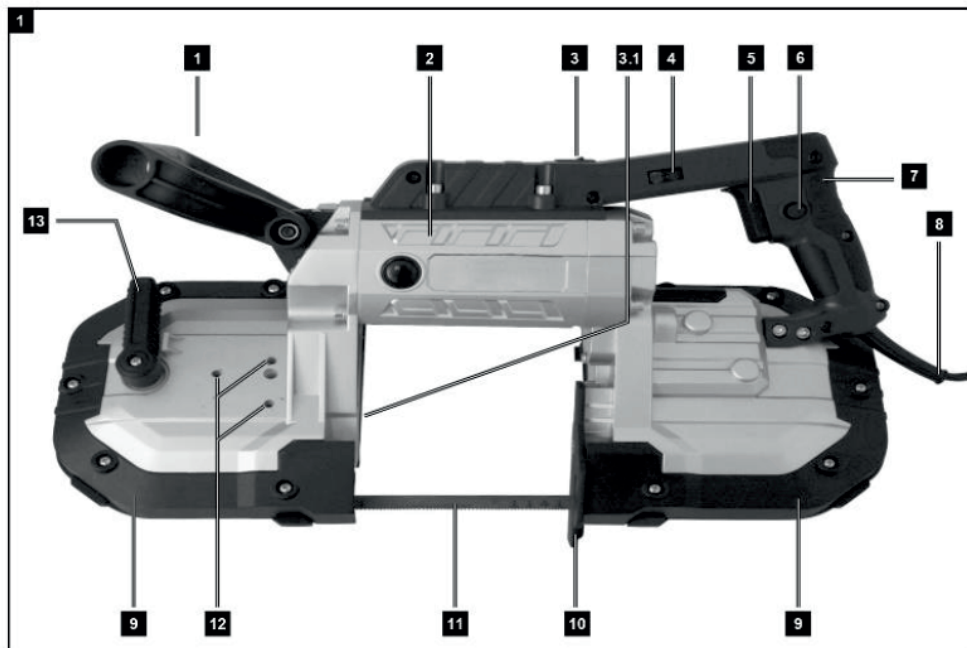


Рис. 1

ВНЕШНИЙ ВИД

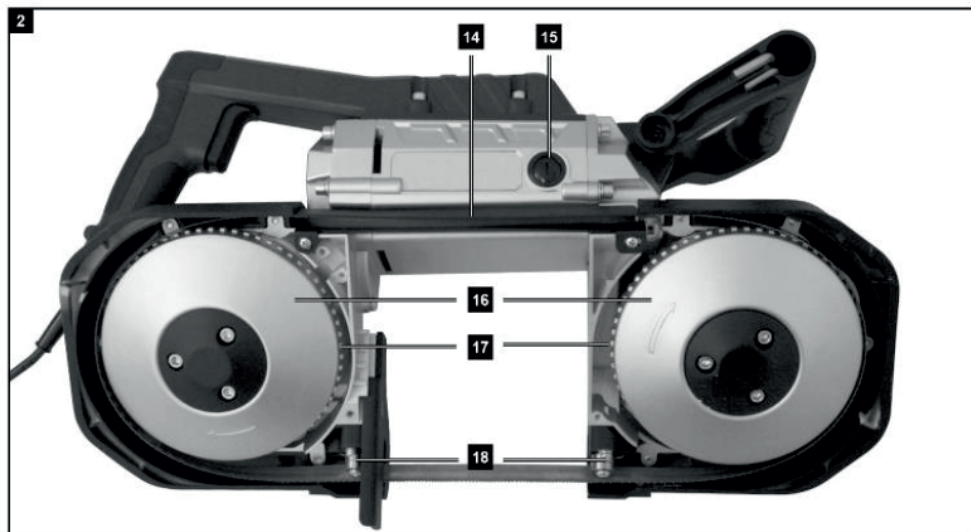


Рис. 2

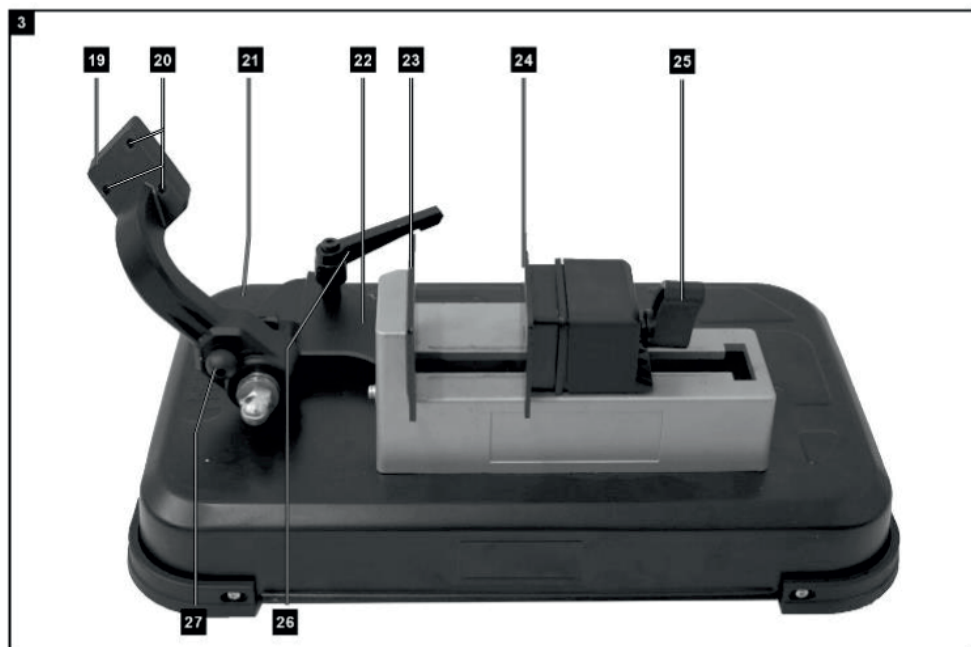



Рис. 3

PROFESSIONAL

1. Рукоятка
2. Двигатель
3. Переключатель вкл/выкл для LED подсветки
4. Регулировка оборотов
5. Переключатель вкл / выкл
6. Блокировка пусковой клавиши
7. Основная рукоятка
8. Кабель
9. Защитный кожух пильного полотна
10. Стопор заготовки
11. Пильное полотно
12. Отверстия для установки станины
13. Натяжной рычаг
14. Резиновая накладка
15. Угольные щётки
16. Шкив
17. Резиновые накладки
18. Направляющие ролики
19. Опорный рычаг
20. Отверстия для фиксации
21. Станина
22. Опорная плита рычага
23. Фиксированная зажимная губка
24. Подвижная зажимная губка
25. Рычаг зажима заготовки
26. Ручка блокировки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пила ленточная 1 шт
2. Дополнительный ленточный нож
3. Полотно по металлу 1 шт
4. Винты с внутренним шестигранником 4 шт
5. Гайка 1 шт
6. Ключ шестигранный 2 шт
7. Инструкция 1 шт

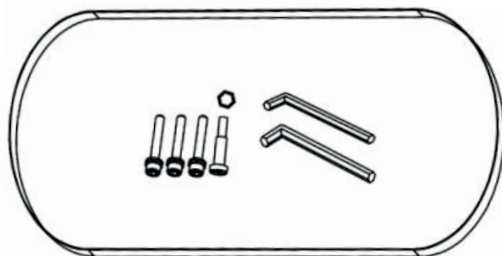

Внимание! Внешний вид, технические данные и комплектация изделия могут быть изменены производителем без дополнительного извещения. Претензии, основанные на данной инструкции, могут быть отклонены.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

ВНИМАНИЕ! Электроинструменты являются оборудованием повышенной опасности. Пользуясь электроинструментом, чтобы не подвергаться опасности поражения током, травмы или возникновения пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие основные правила техники безопасности. Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом. Храните указания по технике безопасности в надёжном месте.

Безопасность рабочего места

- Содержите рабочее место чистым и свободным от посторонних предметов.
- Рабочее место должно быть хорошо освещено во избежание несчастных случаев.
- Не используйте изделие для работы во взрывоопасной атмосфере и вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей. Электродвигатель изделия при работе искрит и это может стать причиной пожара.
- Во время работы не допускайте посторонних и детей к рабочему месту.

Электробезопасность

- Сетевая розетка должна соответствовать штепсельной вилке, установленной на сетевом кабеле изделия. Запрещается внесение изменений в конструкцию вилки и использование любых переходников.
- Во время работы избегайте контакта с заземленными предметами: водопроводными трубами, радиаторами отопления и т.д. При контакте с заземленными предметами значительно возрастает риск поражения электрическим током.
- Предохраняйте изделие от воздействия воды и повышенной влажности. Попадание воды внутрь изделия может привести к поражению электрическим током.
- Берегите сетевой кабель изделия. Не используйте кабель для переноски изделия, не тяните за кабель чтобы выключить изделие. Располагайте кабель во время работы вдали от источников тепла, подвижных частей изделия и предметов с острыми краями. Поврежденный кабель может стать причиной поражения электрическим током.
- При работе изделием вне помещения применяйте удлинитель, специально предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе. Использование специального удлинителя значительно снижает риск поражения электрическим током.
- Параметры сети для подключения изделия должны соответствовать параметрам указанным на маркировочной табличке изделия (220–240 В ~, 50 Гц).

Личная безопасность

- Не работайте изделием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под воздействием лекарств и в болезненном состоянии. Кратковременная потеря контроля над изделием во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- Всегда применяйте средства индивидуальной защиты и защитные очки. К средствам индивидуальной защиты относятся: респиратор, нескользящая обувь и шумозащитные наушники. Применение средств защиты сделает работу более комфортной и безопасной.
- Внимательно следите за тем, чтобы при включении изделия в сеть, клавиша выключателя не была зафиксирована во включенном положении. Это поможет избежать случайного включения изделия.

- Следите за тем, чтобы перед включением изделия из него были удалены регулировочные инструменты, отвертки и т.п. Попадание инструмента в подвижные части изделия при включении может стать причиной травмы и привести к выходу изделия из строя.
- При работе занимайте устойчивое положение. Всегда стойте на устойчивой опоре. Потеря равновесия во время работы может стать причиной серьезной травмы.
- Не одевайте для работы излишне свободную одежду. Перед началом работы снимите ювелирные украшения. Если у Вас длинные волосы, спрячьте их под головной убор. Попадание краев одежды, ювелирных изделий и волос в движущиеся части изделия может привести к травме.
- Если в изделии предусмотрено подключение пылесоса обязательно подключите его перед работой. Эффективное удаление пыли из рабочей зоны сделает работу более удобной и сохранит Ваше здоровье.

Безопасное использование и хранение изделия

- Не перегружайте изделие. Для каждого вида работ используйте только тот тип инструмента или оснастки, который для этого предназначен.
- Не используйте изделие с неисправным выключателем. Если выключатель работает нечетко и включение/выключение изделия затруднено, выключатель подлежит немедленной замене.
- Всегда отключайте изделия от сети перед тем как отрегулировать изделие или поменять оснастку. Это поможет избежать случайного включения изделия во время работ по его обслуживанию.
- Храните изделие в месте, недоступном детям и лицам не имеющим навыков работы с изделием. Лицо, ранее не работавшее таким типом инструмента обязано перед началом работы внимательно прочитать эту инструкцию полностью.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

Используйте шумогасящие наушники при длительной эксплуатации электроинструмента, во избежание потери слуха.

Обязательно надевайте защитные очки.

Работайте в плотно прилегающей одежде. Снимайте украшения, кольца и наручные часы.

ЗАПРЕЩЕНО! Никогда не оставляйте выключатель в положении «ON» («Включено»). Перед включением убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF» («Выключено»). Случайные запуски могут стать причиной травмы.

Электроинструмент и ленточное полотно следует проверить на предмет отсутствия повреждений.

ВНИМАНИЕ! Используйте только острые ленточные полотна в безупречном состоянии. Тупые или неисправные ленточные полотна следует заменять немедленно.

Во время работы электроинструмента держите руки подальше от участка работы.

ВНИМАНИЕ! Выключите немедленно пилу, если ленточное полотно заклинило. Извлеките полотно из обрабатываемого изделия только после его полной остановки.

Избегайте сильного давления на инструмент, это может привести к его полной остановки и перегрузки двигателя.

ВНИМАНИЕ! Не перегружайте электроинструмент! После непрерывной работы в течение 15–20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут.

ЗАПРЕЩЕНО! Запрещено держать обрабатываемое изделие в руке при резке. Необходимо прочно зафиксировать изделие в зажимных тисках.

На станине не разрешается проводить какие-либо изменения, дополнения и перестроения.

При распиливании круглых заготовок обезопасьте их от прокручивания. При распиливании неудобных заготовок используйте специально предназначенные вспомогательные приспособления для опоры.

Следите за тем, чтобы станок устойчиво стоял на твердом и ровном основании.

Не применяйте станок во влажных помещениях и не подвергайте его воздействию дождя.

Перед пилением всегда подождите, пока двигатель не наберет полную скорость.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, при отключённом от сети инструменте необходимо проверить:

- надёжность соединения частей корпуса и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений;
- работу кнопки фиксации клавиши выключателя;
- исправность шнура питания и штепсельной вилки;
- целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,
- проверять надёжность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,
- убедиться в отсутствии иных повреждений или иных отклонений от нормы.

ОПАСНО! Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы – запрещено и опасно, в связи с возможностью получения травмы.

Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие использования инструмента с указанными выше повреждениями и/или отклонениями от нормы.

При обнаружении чрезмерной вибрации или иных неполадок немедленно выключите машину. Обратитесь в сервис для устранения неисправности.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СБОРКА

Установка опорного рычага (19) на станине (21) (рис.3)

1. Поверните опорную пластину опорного рычага (22) до тех пор, пока отверстие опорной пластины рычага не совместится с отверстием в столе пилы.
2. Вставьте винт с внутренним шестигранником в отверстие в столе пилы (21).
3. Наклоните стол (21) на бок и затяните гайку из комплекта поставки винтом с внутренним шестигранником.
4. Закрепите гайку рожковым ключом (не входит в комплект поставки).

Установка машины на станину (19) (рис.15)

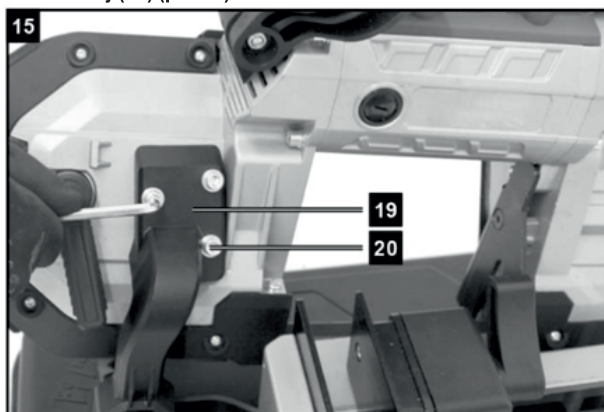


Рис. 15

1. Совместите отверстия для установки станины (12) с отверстиями для фиксации (20).
2. Зафиксируйте ленточную пилу с помощью винтов с внутренним шестигранником.

Настройки ленточной пилы (Рис. 7-11)



Рис. 7

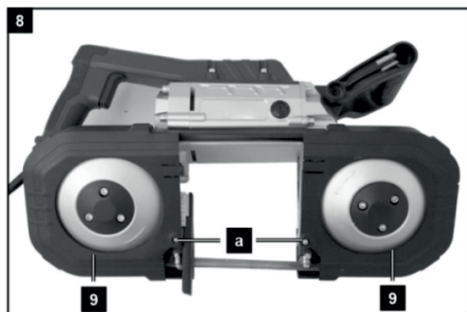


Рис. 8

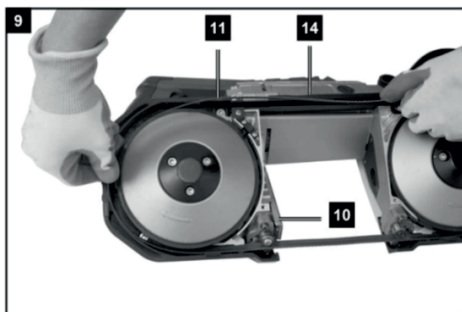


Рис. 9



Рис. 10

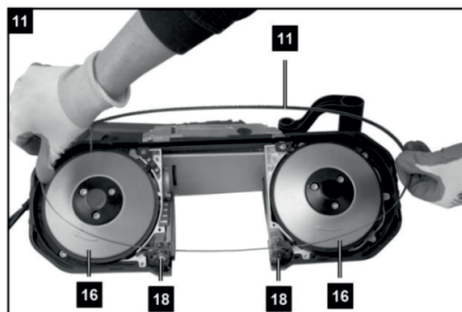


Рис. 11

1. Ослабьте винты (а) на кожухе ленточной пилы (слева / справа) (9). (Рис.8)
 2. Снимите кожух (9) ленточной пилы, сдвинув его влево или вправо.
 3. Расположите пыльное полотно (11) так, чтобы зубья находились на основании и были расположены под углом в направлении упора заготовки (10), как показано на Рисунке 9.
 4. Вставьте полотно (11) в направляющие ролики (18), как показано на Рисунке 10.
 5. Удерживая полотно (11) в направляющих роликах (18), поместите ее вокруг обоих приводов (16)
 6. Натяните полотно (11) с помощью натяжного рычага (13).
 7. Снова наденьте кожух (левый / правый) (9) на ленточную пилу и снова затяните.
 8. Включите и выключите ленточную пилу несколько раз, чтобы убедиться, что полотно сидит правильно
- ВНИМАНИЕ!** Во время теста сохраняйте расстояние от зоны полотна пилы.

ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ВНИМАНИЕ!

1. Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что устройство полностью собрано!
2. Проверьте все винты и соединения на надежность посадки.
3. Убедитесь, что пильная лента находится в идеальном состоянии. Удалите все предметы с зажимной губки и стола пилы.
4. Пильная лента должна свободно двигаться.
5. Перед нажатием пусковой клавиши (5) убедитесь, что пильная лента установлена правильно и движущиеся части движутся плавно.

Включение машины (рис.4)

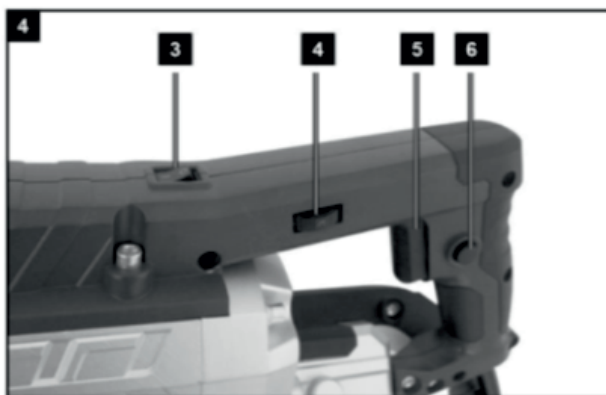


Рис. 4

ВНИМАНИЕ!

1. Перед подключением машины к электросети всегда проверяйте правильность работы переключателя включения / выключения (5).
2. Чтобы включить машину, нажмите выключатель (5) и выключатель (6) одновременно.
3. Чтобы выключить, отпустите выключатель (5)

ВНИМАНИЕ! Пильное полотно движется после выключения устройства.

Рукоятка (рис.5)



Рис. 5

Дополнительная рукоятка (1) позволяет пользователю надежно удерживать инструмент во время использования.

Установите рукоятку (1) в удобное и безопасное рабочее положение.

Включение светодиодной лампы (рис.1)

1. Чтобы включить светодиод, установите выключатель (3) в положение «I (Вкл)». Чтобы выключить, установите переключатель в положение «O (ВЫКЛ)».

ВНИМАНИЕ! Протрите светодиод сухой тканью если это необходимо. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать светодиод, так как это может значительно снизить интенсивность света.

2. Не используйте растворители или спирт для чистки светодиода. Такие растворители могут повредить светодиод.

3. Всегда выключайте подсветку после работы.

Регулировка скорости (Рис. 4)

ВНИМАНИЕ! Никогда не изменяйте скорость во время работы машины.

1. Скорость машины можно установить от 0,7 м / с до 2,2 м / с, поворачивая колесо настройки скорости (4).

2. Поворачивая колесо установки скорости (4) в сторону цифры 6, вы увеличиваете скорость, а поворот в сторону 1 снижает скорость.

3. Выберите подходящую скорость для обрабатываемой детали

Регулировка стопора детали (10) (рис.6)

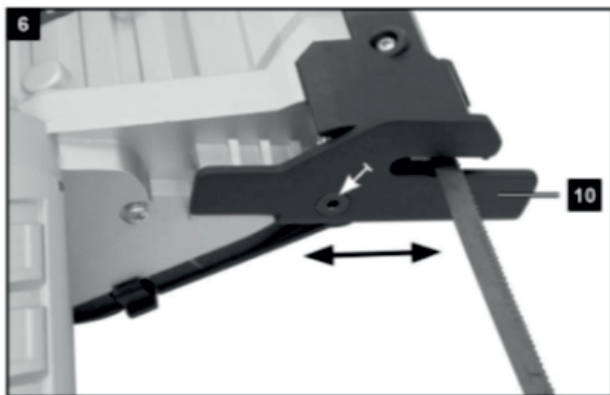


Рис. 6

В обычном режиме работы упор детали должен быть зафиксирован в самом нижнем положении.

Если упор заготовки должен упираться в препятствие в конце реза, ослабьте винт (см. рис.6) и сдвиньте упор заготовки (10) вверх.

Зафиксируйте упор заготовки (10), снова затянув винты.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что ленточная пила выключена при регулировке упора заготовки (10).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Советы по лучшему пилению (рис.14)

Правильное расположение заготовки «V», неправильное расположение «X»

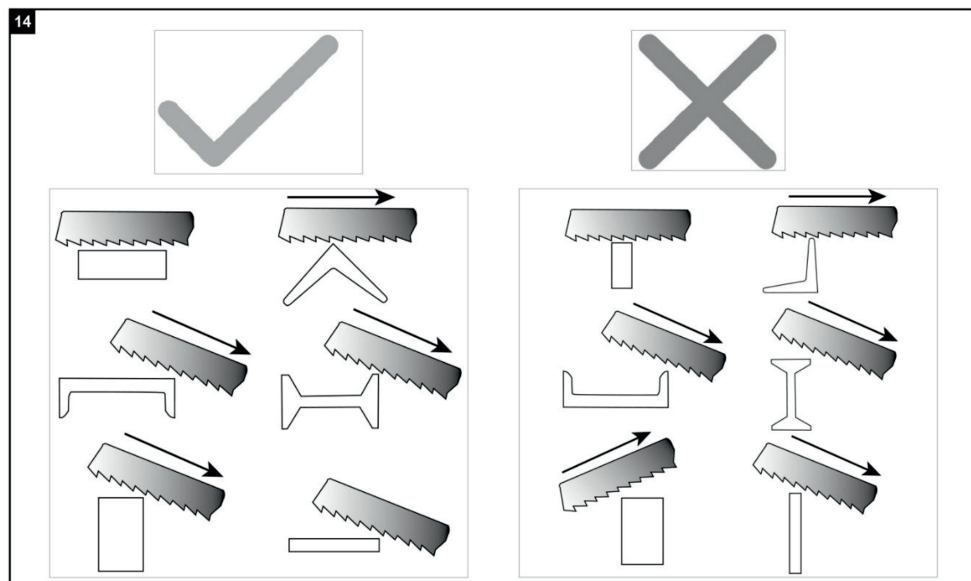


Рис. 14

1. Никогда не поворачивайте ленту во время резки.
2. Не используйте охлаждающую жидкость для ленточной пилы по металлу. Использование охлаждающей жидкости вызывает отложения на резиновых ремнях (17) и снижает производительность резания.
3. Если в процессе резки возникают сильные вибрации, убедитесь, что заготовка надежно зажата. Если вибрации продолжаются, замените полотно.

Работа пилой без станины (рис.13)

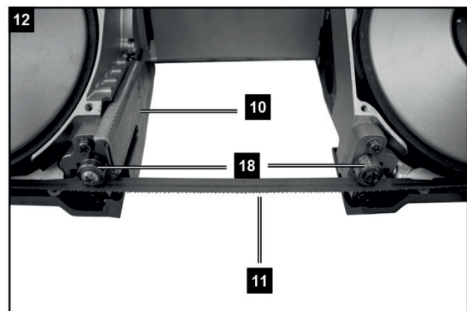


Рис. 12

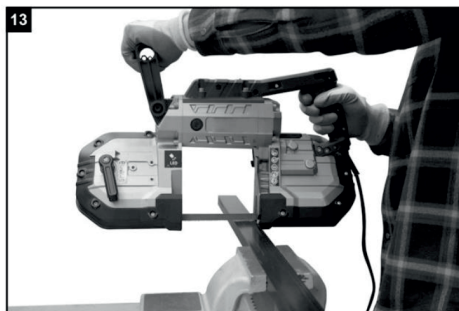


Рис. 13

ВНИМАНИЕ! Регулируйте или переставляйте заготовки только тогда, когда ленточная пила по металлу остановлена.

1. Зафиксируйте распиливаемый материал в тисках или альтернативном зажимном приспособлении.
2. Приведите упор заготовки (9) в контакт с заготовкой и при этом удерживайте полотно подальше от заготовки.
3. Затем включите ленточную пилу по металлу. Для этого одновременно нажмите выключатель (5) и выключатель (6).
4. Как только ленточная пила наберет необходимую скорость, медленно и осторожно наклоните основной корпус станка так, чтобы пильная лента (11) вошла в контакт с заготовкой. Не применяйте дополнительное давление. Будьте осторожны, чтобы не допускать внезапного и резкого соприкосновения полотна пилы (11) с поверхностью заготовки.

Чтобы достичь максимального срока службы полотна ленточной пилы, следите за тем, чтобы в начале процесса пиления не возникало резких ударов.

ВНИМАНИЕ! Если полотно застряло в заготовке во время пиления, немедленно отпустите выключатель (5), чтобы избежать повреждения ленточной пилы и двигателя.

5. Вес ленточной пилы обеспечивает наиболее эффективное усилие резания. Если оператор увеличивает давление, полотно пилы (11) замедляется и срок службы полотна сокращается.
6. Торцевые детали, которые настолько тяжелы, что могут привести к травмам в случае падения, должны быть поддержаны. Настоятельно рекомендуется носить защитную обувь. Детали могут быть горячими и острыми
7. Крепко держите ленточную пилу по металлу обеими руками во время пиления.
8. Не допускайте падения ленточной пилы на зажатую или поддерживаемую заготовку после резки

Зажим заготовки (рис.16-18)

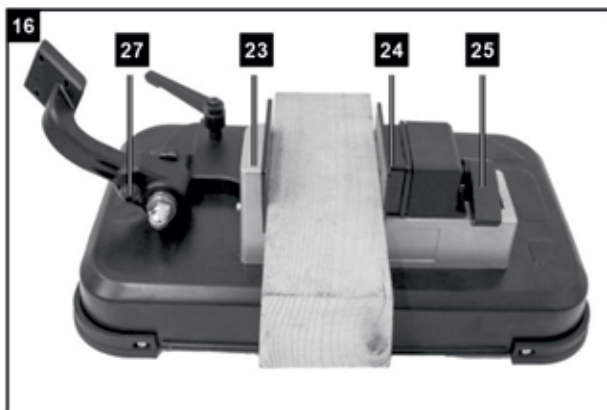


Рис. 16

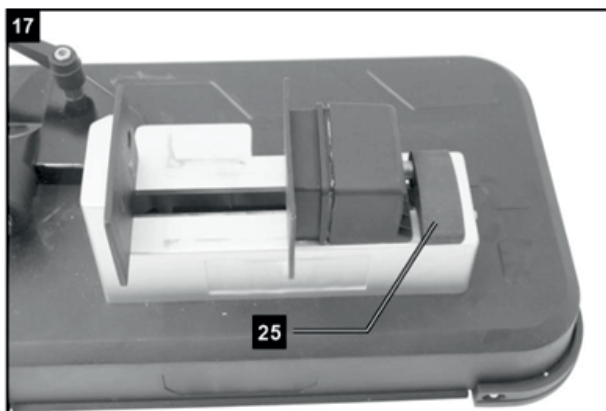


Рис. 17

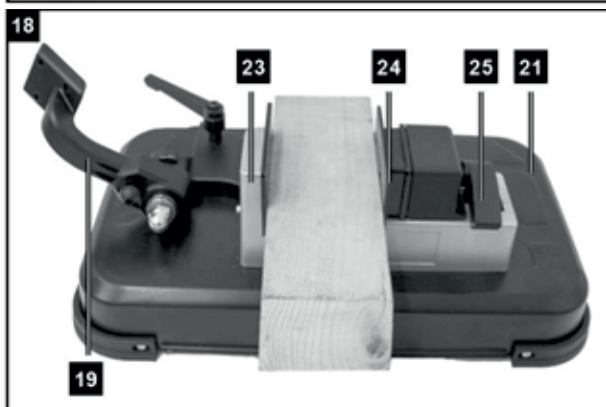


Рис. 18

1. Сначала откройте рычаг (25) против часовой стрелки.
2. Потяните подвижную зажимную губку (24) назад.
3. Поместите заготовку на переднюю неподвижную зажимную губку (23).
4. Сдвиньте подвижную зажимную губку (24) к заготовке.
5. Зажмите заготовку зажимным рычагом (25) против часовой стрелки.

Опорный рычаг 0° - 45° (рис.19)

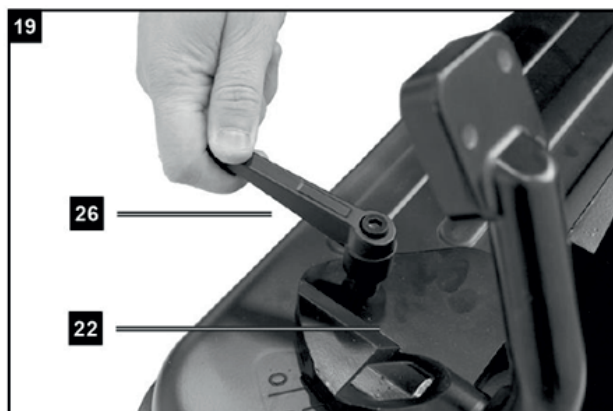


Рис. 19

С помощью ленточной пилы можно делать косые пропилы под углом 0° – 45° к рабочей поверхности.

1. Откройте фиксирующую ручку (26).
2. Установите опорный рычаг (22) на желаемый угол.
3. Снова затяните фиксирующую ручку (26).

Пиление с использованием станины (Рис. 20, 21)



Рис. 20



Рис. 21

ВНИМАНИЕ! Во время пиления держите сетевой кабель подальше от зоны распила.

Опасность травмирования! Держите руки подальше от зоны распила.

С помощью пилы можно делать косые пропилы слева от 0° – 45° к рабочей поверхности.

1. Установите желаемый угол, как описано в пункте (опорный рычаг 0°–45°).
2. Зажмите заготовку, как описано в пункте (Зажим заготовки).
3. Включите ленточную пилу.

4. Когда пила достигнет желаемой скорости, медленно наклоните основной корпус инструмента вниз, чтобы полотно ленточной пилы соприкоснулось с заготовкой. Не применяйте дополнительное давление. Избегайте того, чтобы полотно ленточной пилы внезапно и сильно соприкасалось с поверхностью заготовки. Это может привести к серьезным повреждениям полотна ленточной пилы.

ВНИМАНИЕ! Если полотно ленточной пилы заблокировало во время пиления, немедленно отпустите переключатель и снова поверните ленточную пилу вверх, чтобы избежать повреждения полотна ленточной пилы и двигателя.

5. После процесса пиления верните ленточную пилу в исходное положение. Убедитесь, что машина не наклоняется.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем снимать заготовку, дождитесь полной остановки пильного полотна.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по обслуживанию инструмента вытащить вилку из розетки.

Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали масла и смазок.

Периодически проверяйте крепеж. Если болты ослабли – затяните их немедленно, во избежание серьезного повреждения инструмента и получения травмы.

Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден – отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре.

Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части инструмента от пыли и грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу уполномоченных сервисных центров и только с применением оригинальных запасных частей. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом может стать причиной поломки инструмента и травм.

При износе угольных щеток инструмент автоматически отключается. Выполните замену угольных щеток.

Проверка щеток (рис.22)

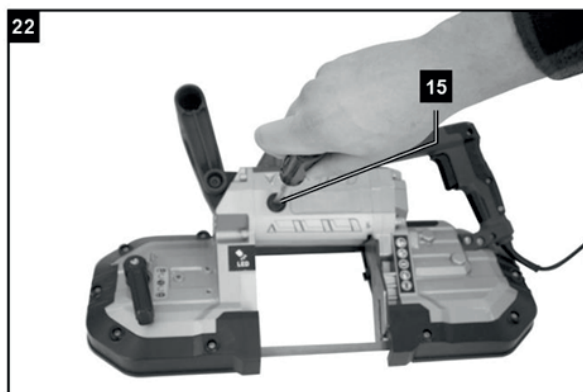


Рис. 22

Проверяйте угольные щетки после первых 50 часов работы с новой машиной или после установки новых щеток. После проведения первой проверки повторяйте проверку каждые 10 часов эксплуатации. Если угольная щетка изношена до длины 6 мм, если пружина или контактный провод сгорели или повреждены, необходимо заменить обе щетки. Если после удаления окажется, что щетки пригодны для использования, их можно переустановить.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки.

УТИЛИЗАЦИЯ


Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Двигатель не включается.	Нет напряжения в сети питания.	Проверить наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель.	Обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта.
	Неисправен шнур питания.	
Мотор издает чрезмерный шум. Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Катушки повреждены, мотор неисправен	Обратиться к специалисту для проверки двигателя.
	Неисправны подшипники	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
	Износ зубьев якоря или шестерни	
	Неисправность обмоток якоря или статора.	
Мотор легко перегревается.	Перегрузка мотора, недостаточное охлаждение мотора	Избегайте перегрузки двигателя во время резки. Прочистить окна охлаждения электродвигателя.
Спил грубый или волнистый.	Пильная лента затупилась, форма зуба не соответствует толщине материала	Заточите пильную ленту или вставьте подходящее полотно.
Следы прижога на дереве при работе.	Пильная лена тупая	Заменить пильную ленту.
	Подобрана неправильная скорость	Выберите подходящую скорость для обрабатываемой детали.


ВНИМАНИЕ! Все виды ремонта и технического обслуживания должны производиться квалифицированным персоналом уполномоченных ремонтных мастерских.

CXEMA NCM1400-PRO

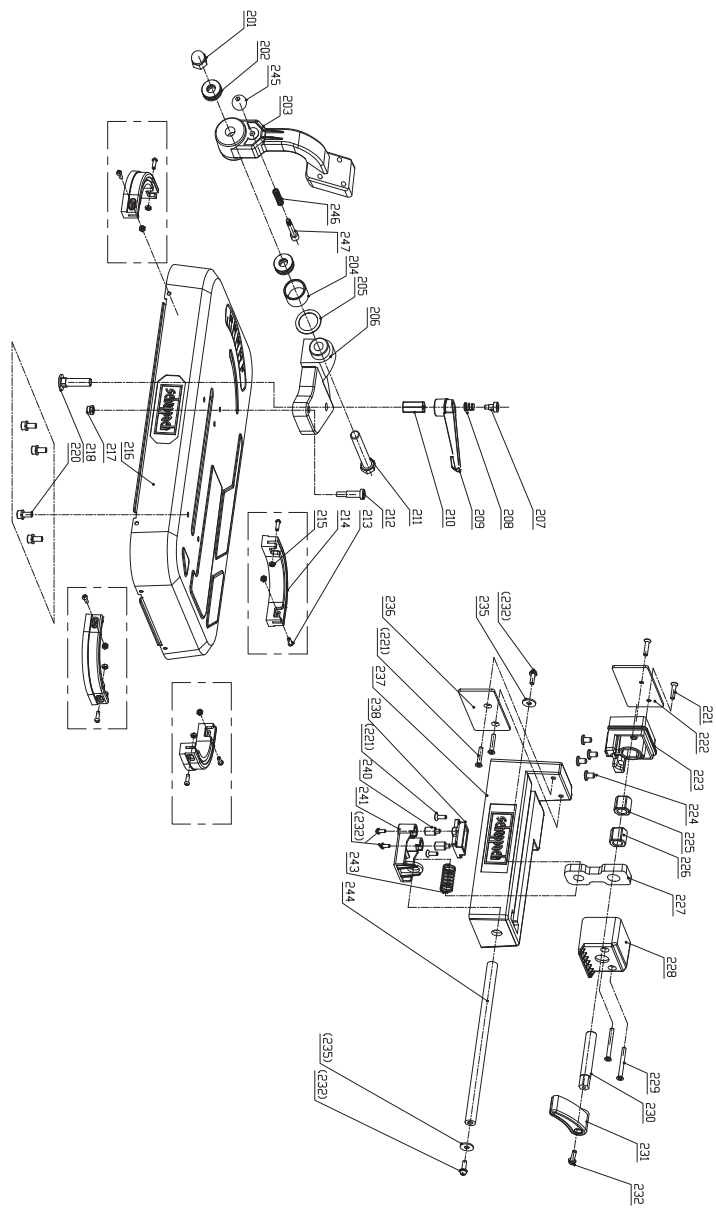

A

PROFESSIONAL

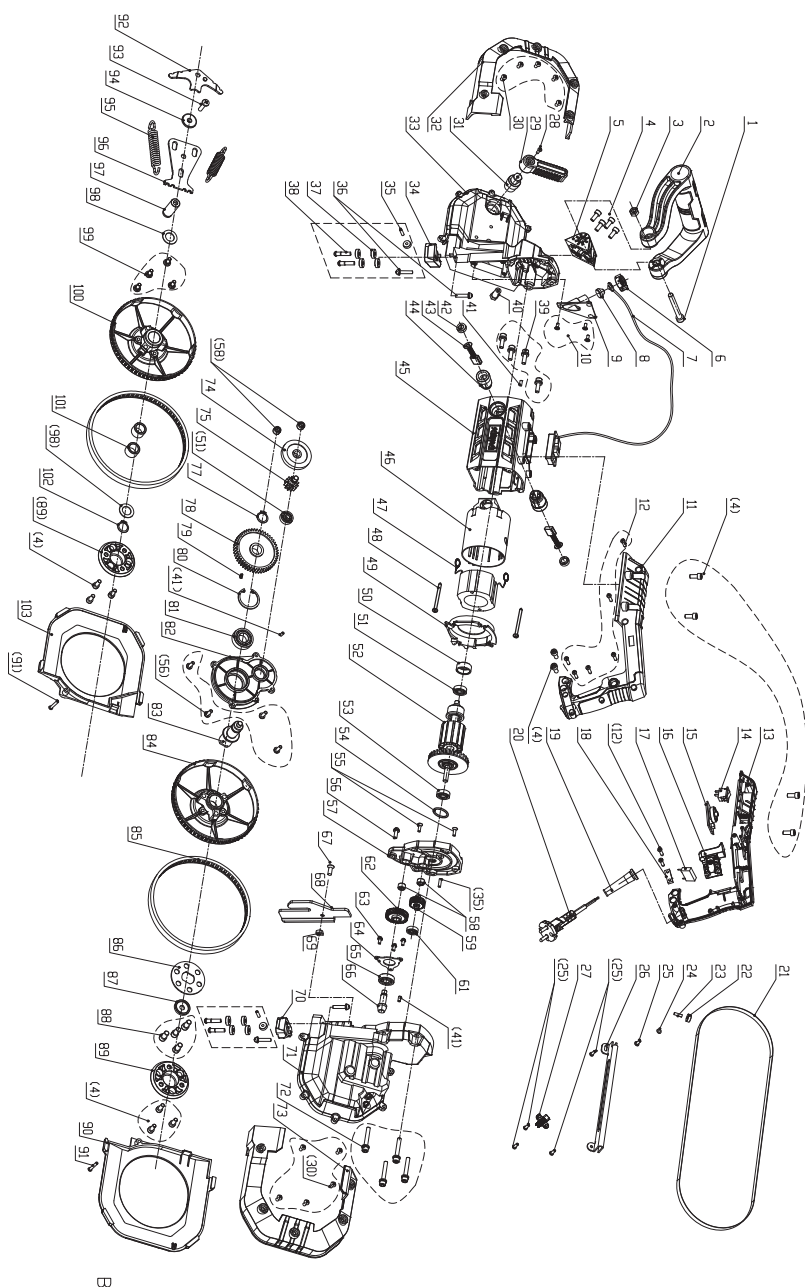

СОГЛАШЕНИЕ О ГАРАНТИЙНОМ СЕРВИСЕ

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантируется стабильная работа инструмента при соблюдении покупателем всех правил эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных инструкцией по эксплуатации.

Претензии по комплектности и внешнему виду принимаются только в магазине при покупке изделия.

Гарантийные претензии рассматриваются только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи электроинструмента.

В течение гарантийного срока устраняется бесплатно:

Повреждения, возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.

Гарантия не распространяется:

На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, попадание инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей).

На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации, если одновременно вышли из строя якорь и статор, на применение инструмента не по назначению, нестабильности параметров электросети.

Поврежденные в результате неправильной транспортировки, небрежного обращения, аварий, действия третьих лиц или непреодолимой силы (пожар, гроза, наводнение и т.д.).

На быстро изнашиваемые части (угольные щетки, губчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, смазку и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, зарядное устройство) и сменные быстро изнашиваемые приспособления.

Естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, внешнее и внутреннее сильное засорение или внутреннее бетонной, кирпичной, керамической, каменной пылью).

На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока самостоятельно.

На электро- и бензоинструменты, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях.

Гарантийное обязательство не предусматривает периодическое техническое обслуживание.

Ознакомлен с техническими возможностями изделия. Согласен с условиями соглашения о гарантии и качества. Подтверждаю получение изделия: исправного, полностью комплектного, проверенного в моем присутствии.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя _____

PROFESSIONAL



СЕРВИСНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия _____

Заводской номер _____

Торговая организация _____

Город _____ ул. _____

Телефон _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ Штамп _____

Срок гарантии _____ **месяцев со дня продажи.**

В течение гарантийного срока все, появившиеся по вине изготовителя дефекты, устраняются бесплатно.

Для обращения в сервисную мастерскую необходимо предъявить:


- **Сервисный талон**
- **Оригинал товарного или кассового чека с датой покупки**
- **Паспорт изделия**

Подпись покупателя _____

Внимание!

При продаже электроинструмента должны заполняться все поля гарантийного талона.

Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может послужить причиной к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

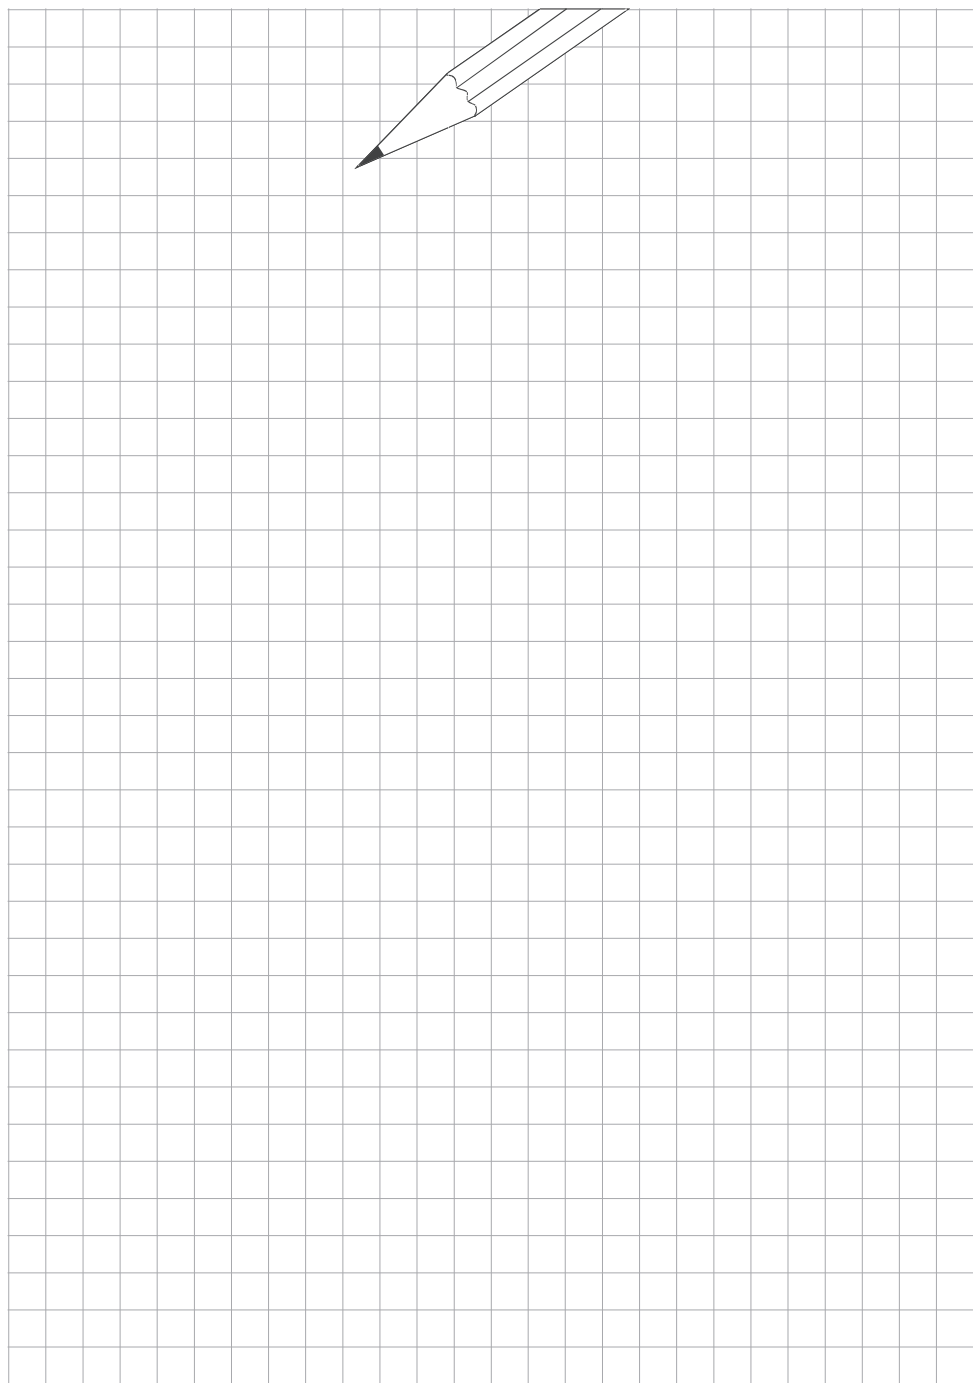

Производитель-экспортер:

YIWU LUOYA TRADE CO., Ltd./ ИВУ ЛУОЯ ТРЭЙД Ко., Лтд.

Адрес производства:

UNIT 2-501, Building 9, Dongfuzhai 2, Futian street. Yiwu, Zhejiang, China/

БЛОК 2-501, стр. 9, Донгфужай 2, ул. Футян, Иву, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Рилайбл Пауэр Тулс»,

Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, 17, ком. 216.

E-mail: reliable.tools@mail.ru